IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Toshiaki OTSUKI, et al.

Application No.:

Group Art Unit:

Filed: February 12, 2004

Examiner:

For: NUMERICAL CONTROL DEVICE, AND NUMERICAL CONTROL METHOD

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN APPLICATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. § 1.55

Commissioner for Patents PO Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. § 1.55, the applicant(s) submit(s) herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No(s). 2003-041249

Filed: February 19, 2003

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing date(s) as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements of 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: February 12, 2004

By:

Registration No. 22,010

1201 New York Ave, N.W., Suite 700 Washington, D.C. 20005

Telephone: (202) 434-1500 Facsimile: (202) 434-1501



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 2月19日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-041249

[ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 3 - 0 4 1 2 4 9]

出 願 Applicant(s):

ファナック株式会社

2004年 1月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

21636P

【あて先】

特許庁長官

殿

【国際特許分類】

B23Q 15/00

【発明者】

【住所又は居所】

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 ファ

ナック株式会社 内

【氏名】

大槻 俊明

【発明者】

【住所又は居所】

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 ファ

ナック株式会社 内

【氏名】

荻野 秀雄

【発明者】

【住所又は居所】

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 ファ

ナック株式会社 内

【氏名】

佐々木 孝文

【特許出願人】

【識別番号】

390008235

【氏名又は名称】 ファナック株式会社

【代理人】

【識別番号】

100082304

【弁理士】

【氏名又は名称】

竹本 松司

【電話番号】

03-3502-2578

【選任した代理人】

【識別番号】

100088351

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉山 秀雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100093425

【弁理士】

【氏名又は名称】 湯田 浩一

【選任した代理人】

【識別番号】

100102495

【弁理士】

【氏名又は名称】 魚住 高博

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015473

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9306857

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

誤差補正方法及び数値制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 直線移動軸と工具ヘッドあるいはテーブルに少なくとも1つの回転軸を有する機械を制御する数値制御装置において、

前記回転軸の機械誤差がない基準位置及び該基準位置と実際の回転軸のずれ量、及び/又は主軸旋回中心の機械誤差のない基準位置及び前記主軸旋回中心の基準位置と実際の主軸旋回中心のずれ量から、前記機械誤差がない場合の工具と加工物との相対関係が保持されるように実際に機械が移動すべき機械位置を求める手段と、

該手段で求められた機械位置へ前記直線移動軸及び前記回転軸を駆動する駆動制 御手段を備えることを特徴とする数値制御装置。

【請求項2】 前記機械は工具ヘッドが少なくとも1つの軸周りに回転する機械である請求項1に記載の数値制御装置。

【請求項3】 前記機械はテーブルが少なくとも1つの軸周りに回転する機械である請求項1に記載の数値制御装置。

【請求項4】 前記機械は工具ヘッド及びテーブルが回転する機械である請求項1に記載の数値制御装置。

【請求項5】 前記ずれ量は数値制御装置内のパラメータに設定されることを特徴とする請求項1乃至4の内いずれか1項に記載の数値制御装置。

【請求項6】 前記ずれ量は、前記機械から数値制御装置への信号によって数値制御装置に通知されることを特徴とする請求項1乃至4の内いずれか1項に記載の数値制御装置。

【請求項7】 前記ずれ量は、外部機器から数値制御装置への信号によって数値制御装置に通知されることを特徴とする請求項1乃至4の内いずれか1項に記載の数値制御装置。

【請求項8】 直線移動軸と工具ヘッドあるいはテーブルに少なくとも1つの回転軸を有する機械の数値制御装置による数値制御方法であって、

前記回転軸の機械誤差がない基準位置及び該基準位置と実際の回転軸のずれ量、

及び/又は主軸旋回中心の機械誤差のない基準位置及び前記主軸旋回中心の基準位置と実際の主軸旋回中心のずれ量から、前記機械誤差がない場合の工具と加工物との相対関係が保持されるように実際に機械が移動すべき機械位置を求め、該求められた機械位置へ前記直線移動軸及び前記回転軸を移動させることを特徴とする数値制御方法。

【請求項9】 前記機械は工具ヘッドが少なくとも1つの軸周りに回転する機械であって、

前記回転軸の機械誤差がない基準位置及び該基準位置と実際の回転軸のずれ量、 及び/又は主軸旋回中心の機械誤差のない基準位置及び前記主軸旋回中心の基準 位置と実際の主軸旋回中心のずれ量と前記回転軸への指令より、工具長ベクトル を補正し、

補正された工具長ベクトルに指令位置ベクトルを加算し機械位置を求める請求項 8に記載の数値制御方法。

【請求項10】 前記機械はテーブルが少なくとも1つの軸周りに回転する機械であって、

テーブル座標系上における指令位置に該テーブル座標系原点のオフセットを加算 して機械座標系上の指令位置を求め、

前記回転軸の機械誤差がない基準位置及び該基準位置と実際の回転軸のずれ量と 前記回転軸への指令位置から、機械座標系上の指令位置をずれ補正し、かつ指令 された回転軸の回転位置へ回転した位置を求め、該位置に工具長ベクトルを加算 して機械位置を求める請求項8に記載の数値制御方法。

【請求項11】 前記機械は工具ヘッド及びテーブルが回転する機械であって、

テーブル座標系上の位置指令値にテーブル座標系原点オフセット量を加算して機 械座標系上の指令位置を求め、

テーブルに設けられた回転軸の機械誤差がない基準位置と実際の回転軸のずれ量 と該テーブルに設けられた回転軸への指令位置からずれを補正した指令位置を求 め、

工具長ベクトルに工具ヘッドに設けられた回転軸の機械誤差がない基準位置と実

際の回転軸のずれ量と該工具ヘッドに設けられた回転軸の指令位置からずれを補 正した工具の姿勢を求め、

前記ずれを補正した指令位置とずれを補正した工具の姿勢より機械位置を求める 請求項8に記載の数値制御方法。

【請求項12】 前記ずれ量は、数値制御装置にパラメータ設定により、前記機械の信号により、又は、外部機器の信号のいずれかにより数値制御装置に通知されることを特徴とする請求項8乃至11の内いずれか1項に記載の数値制御方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、直線移動軸以外に回転軸を有する機械を制御する数値制御装置及びその制御方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

金型等の自由曲面を加工する工作機械として、直線移動軸以外に回転軸を有する機械が使用されている。X, Y, Zの直線移動軸と、2つの回転軸を備えた5軸工作機械が知られている。回転軸を備えていることから、これらの回転軸の回転に伴って、工具を被加工物のワーク加工面に対して任意に傾けて加工することができる。工具が傾くことによって工具長補正量が変化することから、この工具長を補正しながら加工するようにされている(例えば、特許文献1, 特許文献2参照)。

[0003]

又、X, Y, Zの直線移動軸と鉛直軸線周りの回転軸のC軸、該C軸に対して所定角度傾斜したB'軸周りに回転する部材を備えた5軸工作機械において、C軸の鉛直線軸からの傾き誤差、B'軸の傾斜角度誤差、及びB', C軸の回転中心位置の誤差を補正するために、B'軸を所定角度に固定し、C軸周りに回転させ所定旋回角度毎の主軸先端位置を測定し、この測定データから回帰方程式より重回帰分析して旋回平面を求めて、C軸部材の軸方向ベクトルを求め、C軸を所

定角度に固定し、B軸周りに回転させ所定旋回角度毎の主軸先端位置を測定し、この測定データから回帰方程式より重回帰分析して旋回平面を求めてB軸部材の軸方向ベクトルを求め、これら軸方向ベクトルの軸線周りに旋回した状態での主軸先端位置を求め、この主軸先端位置と誤差のない場合の主軸位置との差分を主軸頭位置誤差とし、主軸頭位置誤差の符号を反転させて補正値とし、NCプログラムの座標系をオフセットして主軸頭誤差補正を行うようにしたものが知られている(特許文献3参照)。

[0004]

【特許文献1】

特開平3-109606号公報

【特許文献2】

特開平5-100723公報

【特許文献3】

特開2001-269839号公報

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

前述した特許文献1,2の工具長補正方法では、回転軸中心のずれや傾斜は考慮されていない。回転軸中心が本来の位置から乖離または傾斜している場合(加工プログラムを実行する制御系が認識している回転中心軸及びその方向と実際に回転中心軸及びその方向に誤差がある場合)は考慮されていない。また、主軸旋回中心が本来の位置から乖離または傾斜している場合においても、考慮されていない。

[0006]

しかし、工作機械の製造上、回転軸中心を本来の位置、方向に、また主軸旋回中心を本来の位置、方向に正確に製造することは困難で誤差が発生する。前述した特許文献3では、回転軸の中心位置誤差、傾きの誤差を考慮し、主軸頭位置誤差補正を行っているが、この方法は、2つある一方の回転軸を固定し、他方を所定角度回転させた位置毎に主軸先端位置を測定して得られたデータに基づいて回帰方程式より重回帰分析して旋回平面を求めて軸方向ベクトルを求め、さらに、

これらの軸方向ベクトルを旋回させた状態での主軸先端位置を求め、本来の主軸位置との差を主軸頭位置誤差として、NC座標系をこの主軸頭位置誤差に対応してオフセットするものであり、処理が複雑である。

さらに、特許文献3に記載された方法では、次のような問題点がある。

2つの回転軸の位置決めごとに、それらの回転軸を所定角度ずつ旋回させて測定し、それらの回転軸の実際の方向ベクトルを求めている。従って、回転軸の位置決めごとに測定のための時間がかかるという問題と、回転軸の移動を含めた連続加工には使用できないという問題がある。又、2つある回転軸の回転中心はお互いに交叉していることを前提としており、2つの回転中心の間に乖離がある場合を考慮していない。さらに、主軸回転中心と回転軸の間の誤差を考慮していないという問題がある。

[0007]

そこで、本発明の目的は、回転軸を含む機械を制御する数値制御装置において、回転軸中心が本来の位置から乖離または傾斜している場合や、主軸旋回中心が本来の位置から乖離または傾斜している場合においても、簡単で精度の高い加工、かつ回転軸の移動を含めた連続加工ができる数値制御装置及び制御方法を提供することにある。

$[0\ 0.0\ 8]$

【課題を解決するための手段】

請求項1に係わる発明は、直線移動軸と工具へッドあるいはテーブルに少なくとも1つの回転軸を有する機械を制御する数値制御装置において、前記回転軸の機械誤差がない基準位置及び該基準位置と実際の回転軸のずれ量、及び/又は主軸旋回中心の機械誤差のない基準位置及び前記主軸旋回中心の基準位置と実際の主軸旋回中心のずれ量から、前記機械誤差がない場合の工具と加工物との相対関係が保持されるように実際に機械が移動すべき機械位置を求める手段と、

該手段で求められた機械位置へ前記直線移動軸及び前記回転軸を駆動する駆動 制御手段を設けることにより、ずれ補正を可能とした。そして、請求項2に係わ る発明は、前記機械を工具ヘッドが少なくとも1つの軸周りに回転する機械とし た。又、請求項3に係わる発明は、前記機械をテーブルが少なくとも1つの軸周 りに回転する機械とした。さらに、請求項4に係わる発明は、前記機械を工具へッド及びテーブルが回転する機械とした。

[0009]

又、請求項5に係わる発明は、前記ずれ量を数値制御装置内のパラメータに設定するようにし、請求項6に係わる発明は、機械から数値制御装置への信号によってずれ量が数値制御装置に通知されるものとし、請求項7に係わる発明は、外部機器から数値制御装置への信号によって数値制御装置にずれ量が通知されるものとした。

[0010]

請求項8に係わる発明は、直線移動軸と工具へッドあるいはテーブルに少なくとも1つの回転軸を有する機械の数値制御装置による数値制御方法であって、前記回転軸の機械誤差がない基準位置及び該基準位置と実際の回転軸のずれ量、及び/又は主軸旋回中心の機械誤差のない基準位置及び前記主軸旋回中心の基準位置と実際の主軸旋回中心のずれ量から、前記機械誤差がない場合の工具と加工物との相対関係が保持されるように実際に機械が移動すべき機械位置を求め、該求められた機械位置へ前記直線移動軸及び前記回転軸を移動させるようにした数値制御である。

[0011]

また、請求項9に係わる発明は、前記機械が工具ヘッドが少なくとも1つの軸 周りに回転する機械であって、前記回転軸の機械誤差がない基準位置及び該基準 位置と実際の回転軸のずれ量、及び/又は主軸旋回中心の機械誤差のない基準位 置及び前記主軸旋回中心の基準位置と実際の主軸旋回中心のずれ量と前記回転軸 への指令より、工具長ベクトルを補正し、補正された工具長ベクトルに指令位置 ベクトルを加算し機械位置を求める数値制御方法とした。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

請求項10に係わる発明は、前記機械がテーブルが少なくとも1つの軸周りに回転する機械であって、テーブル座標系上における指令位置に該テーブル座標系原点のオフセットを加算して機械座標系上の指令位置を求め、前記回転軸の機械誤差がない基準位置及び該基準位置と実際の回転軸のずれ量と前記回転軸への指

令位置から、機械座標系上の指令位置をずれ補正し、かつ指令された回転軸の回転位置へ回転した位置を求め、該位置に工具長ベクトルを加算して機械位置を求める数値制御方法とした。

[0013]

請求項11に係わる発明は、前記機械は工具ヘッド及びテーブルが回転する機械であって、テーブル座標系上の位置指令値にテーブル座標系原点オフセット量を加算して機械座標系上の指令位置を求め、テーブルに設けられた回転軸の機械誤差がない基準位置と実際の回転軸のずれ量と該テーブルに設けられた回転軸への指令位置からずれを補正した指令位置を求め、工具長ベクトルに工具ヘッドに設けられた回転軸の機械誤差がない基準位置と実際の回転軸のずれ量と該工具ヘッドに設けられた回転軸の指令位置からずれを補正した工具の姿勢を求め、前記ずれを補正した指令位置とずれを補正した工具の姿勢より機械位置を求める数値制御方法とした。さらに、請求項12に係わる発明は、前記ずれ量を、数値制御装置にパラメータ設定により、前記機械の信号により、又は、外部機器の信号のいずれかにより数値制御装置に通知することにより、設定するようにした数値制御方法である。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

【発明の実施の形態】

回転軸を有する機械(工作機械)には、複数のタイプ(構成の差異)がある。 各タイプの機械に対する本発明の適用の実施形態を、工具ヘッド回転形の機械、 テーブル回転形の機械、工具ヘッド及びテーブル回転形の機械の、3つのタイプ の機械に適用するものとし、以下この3つの実施形態の本発明の原理について説明する。

1. 本発明の第1の実施形態(工具ヘッド回転形の機械)

本発明の第1の実施形態として、工具ヘッド回転式の機械であって、直交する X, Y, Z軸の直線移動軸と、工具ヘッドに回転軸としてA軸(X軸周り)とC軸(Z軸周り)を備え、C軸がマスタ軸となり、C軸上でA軸が動作し、かつ、 A軸、C軸の回転角が「0」のとき、工具方向はZ軸方向である工具ヘッド回転形の機械について説明する。

なお、A軸、C軸の回転角が「0」のときの工具長ベクトルV $t_{-H}(0,0,h,1)$ T 、ワーク原点オフセット量 $WO_{-H}(WOx_{-H},WOy_{-H},WOz_{-H},1)$ T は初期条件として与えられているものとする。また、以降、同次座標系で表し「 T 」は転置を意味する。

(1-1) ずれのない場合の機械位置の求め方

まず、回転軸中心や主軸旋回中心が位置ずれや傾きがなく本来の位置から乖離または傾斜がなく、ずれがない場合、すなわち、加工プログラム及び制御系が認識している回転軸中心や主軸旋回中心の位置及び方向と実際の位置と方向が一致している場合について説明する。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

図1は、このずれのない場合での機械位置の算出を説明する説明図である。符号1は工具ヘッドで、符号2は工具である。

X, Y, Z軸の直線移動軸に対しては位置指令値 P (x, y, z) 及び回転軸の A軸、C軸に対しては位置指令 R (a, c) が与えられたとき、機械位置 Vm_H (X, Y, Z, 1) T は、次の 1 式によって求められる。

 $V_{m_{-H}} = M_{wo_{-H}} * M_{p_{-H}} * M_{c_{-H}} * M_{a_{-H}} * V_{t_{-H}}$ (1)

この1式において、 Mwo_{-H} , Mp_{-H} , Mc_{-H} , Ma_{-H} は変換マトリックスで、次の通りである。

【数1】

$$\mathbf{Mwo_{H}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{WOx_{H}} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{WOy_{H}} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{WOz_{H}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{Mp_{H}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Ma_{H}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(a) & -\sin(a) & 0 \\ 0 & \sin(a) & \cos(a) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{Mc_{H}} = \begin{bmatrix} \cos(c) - \sin(c) & 0 & 0 \\ \sin(c) & \cos(c) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

 $[0\ 0\ 1\ 8]$

すなわち、マトリックス Mwo_H は初期条件として与えられているワーク原点オフセット量 WO_H (WOx_H , WOy_H , WOz_H , 1) Tによって決まるものであり、マトリックス Mp_H , は、位置指令値P(x, y, z) によって求められる。マトリックス Mc_H , は、回転軸C軸への指令cによってもとめられ、マトリックス Ma_H は回転軸c轴への指令cによって求められるものである。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

図1に示すように、機械原点に設定されているワーク原点オフセット量WO-H のベクトルを加算してワーク座標系原点位置を求め、さらに、該ワーク座標系原点位置からプログラム指令値P(x, y, z)に対応するベクトルを加算し、さらに、A軸、C軸の回転量が「0」のときの工具長ベクトルV $t_{-H}(0,0,h,1)$ Tを A軸、C軸を回転指令 a, c だけ回転させて得られた工具長ベクトルを加算することによって、機械位置 V_{m-H} (X, Y, Z, 1) T が求まる。

(1-2) ずれ(回転中心軸、主軸旋回中心の位置の乖離、及び傾斜)の要素について

この第1の実施形態において発生するずれは、(i) C軸回転中心のずれ、

(ii) A軸回転中心のずれ、(iii) 主軸旋回中心のずれである。これらずれを表すにあたって、関連する事項を次の記号で表す。また図2は、このずれを有する機械の位置の算出を説明する説明図である。

[0020]

 $As_H: A=0, C=0$ の時の実際の主軸旋回中心

 Cs_{-H} : A = 0, C = 0 の時の本来の主軸旋回中心(基準位置)

Ac_H:実際のC軸回転中心

Cc_H:本来のC軸回転中心(基準位置)

Aa_H:実際のA軸回転中心

Ca_H:本来のA回転中心(基準位置)

また、本来のC軸回転中心(基準位置) Cc_{-H}の軸とA軸回転中心(基準位置) Ca_{-H}の軸は直交するものとしている。

(i) 実際のC軸回転中心Ac_Hの本来のC軸回転中心(基準位置) Cc_Hに対するずれ(C軸のずれ)。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

このずれを、実際のA軸回転中心 Aa_H から実際のC軸回転中心 Ac_H への乖離 距離のX, Y, Z軸各成分 dac_H ($dacx_H$, $dacy_H$, $dacz_H$)と、C軸回転中心の これらX, Y, Z軸の軸周りの回転ずれ(ac_H , bc_H , gc_H)で表す。

[0022]

dac_H (dacx_H, dacy_H, dacz_H) :

実際のA軸回転中心 Aa_H から実際のC軸回転中心 Ac_H への乖離距離のX, Y , Z各成分は、実際のA軸回転中心から実際のC軸回転中心へのベクトルであり、これは、本来のC軸回転中心 Cc_H と本来のA軸回転中心 Ca_H の交点から実際のC軸回転中心 Ac_H へのベクトルを dc_H (dcx_H , dcy_H , dcz_H)とすると、 dac_H = $-da_H$ + dc_H である。(なお、 da_H は後述する。)

[0023]

 (ac_H, bc_H, gc_H) :

実際のC軸回転中心Ac_Hが本来のC軸回転中心Cc_Hから、X軸周りにac_H、 Y軸周りにbc_H、Z軸周りにgc_H回転して傾斜したずれを表す。

(ii) 実際のA軸回転中心Aa_Hの本来のA軸回転中心(基準位置) Ca_Hに対するずれ(A軸のずれ)。

[0024]

このずれを、X, Y, Z軸の直線軸方向のずれda_H (dax_H, day_H, daz_H)と、A軸回転中心のこれらの軸周りの回転ずれ (ac_H, bc_H, gc_H) で表す。 da_H (dax_H, day_H, daz_H):

本来のA軸回転中心Ca_Hから実際のA軸回転中心Aa_Hへの乖離距離のX,Y,Z各成分(本来のC軸回転中心Cc_Hと本来のA軸回転中心Ca_Hの交点から実際のA軸回転中心へのベクトル)。

[0025]

(aa_H, ba_H, ga_H) :

実際のA軸回転中心Aa_Hが本来のA軸回転中心Ca_Hから、X軸周りにaa_H、Y軸周りにba_H、Z軸周りにga_H回転して傾斜した誤差を表す。

(iii) 実際の主軸旋回中心As_Hの本来の主軸旋回中心(基準位置) Cs_Hに対

するずれ(主軸のずれ)。

このずれを、X, Y, Z軸の直線軸方向のずれ ds_{-H} (dsx_{-H} , dsy_{-H} , dsz_{-H})と、主軸旋回中心のこれらの軸周りの回転ずれ ϵs_{-H} (as_{-H} , bs_{-H} , gs_{-H})で表す

[0026]

 $ds_H (dsx_H, dsy_H, dsz_H)$:

実際の主軸旋回中心 As_H から本来の主軸旋回中心 Cs_H への乖離距離のX, Y, Z各成分 (A, C=0の時の工具先端から実際の主軸旋回中心 As_H 上を工具長分(h)延ばした位置から本来のC軸回転中心 Cc_H と本来のA軸回転中心 Ca_H との交点へのベクトル)。

[0027]

 ε s_H (as_H, bs_H, gs_H) :

実際の主軸旋回中心As_Hが本来の主軸旋回中心Cs_Hから、X軸周りにas_H、Y軸周りにbs_H、Z軸周りにgs_H回転して傾斜した誤差を表す。

なお、以降も含めて、回転角を表すa, b, gの単位はラジアンである。

(1-3) ずれがある場合の機械位置の求め方

上述したC軸、A軸、主軸の3つのずれ(直線移動軸成分の乖離距離と回転量)の何れかが1つある場合、このずれを考慮して、機械位置を求める必要がある。図2はこれらずれを考慮して機械位置を求める説明図であり、図3は、ずれのみを表した説明図である。また、図4~図6は、これらずれを考慮して機械位置を求める原理説明図である。

[0028]

図4は回転軸A,Cが「0」である状態を示している。破線で示したベクトルは、本来の主軸旋回中心 Cs_H に沿った工具先端から本来のC軸回転中心 Cc_H と本来のA軸回転中心 Ca_H の交点P1までの実工具長ベクトルV1を表す。主軸の傾斜誤差 ϵs_H (as_H , bs_H , gs_H)によってこのベクトルはV2となる。さらに、主軸の直線軸方向の誤差 ds_H (dsx_H , dsy_H , dsz_H)によって、このベクトルはV3となる。すなわち、ベクトルV3は、回転軸A,Cの回転角が「0」で、主軸のずれによる工具先端から工具長 h の実工具長ベクトルを表すことにな

る。この実工具長ベクトルV3は、実際のA軸回転中心A a_H の本来のA回転中心 Ca_H に対するずれとA軸への回転指令 a によって、図5に示すV5のベクトルに変わる。すなわち、図4で求めた、実工具長ベクトルV3は、A軸のずれ a_H (ax_H , ay_H , az_H)、(aa_H , az_H)によって、ベクトルV4に変わり、実際のA軸の回転中心はP2となる。そして、A軸への回転指令 a だけ工具が回転すると、この回転後の実工具長ベクトルはV5となる。

[0029]

さらに、この実工具長ベクトルV5は、実際のC軸中心 Ac_H の本来のC軸中心 Cc_H に対するずれとC軸への回転指令 c によって、図6に示すベクトルV7となる。C軸のずれ、すなわち、実際のA軸回転中心 Aa_H から実際のC軸回転中心 Ac_H への乖離距離のX、Y、Z軸、各成分 dac_H ($dacx_H$, $dacy_H$, $dacz_H$)と、これらX、Y、Z軸の軸周り回転ずれ(ac_H , bc_H , gc_H)によりC軸の回転中心は、図6の点P3に移動し、実工具長ベクトルV5はベクトルV6に変わる。そして、点P3を中心にC軸回転指令値 c だけ回転することにより、実工具長ベクトルはV7となる。そしてこの点P3が、ずれがある場合の機械位置となる。これにより、位置指令P(x,y,z) に対して、ずれ補正と回転軸のA、C軸への位置指令R(a,c) を実行したときの実工具長ベクトルV7を加えれば機械位置が求まることになる(図2参照)。

よって、ずれがある場合の機械位置 Vm_H 'は次の2式を演算することによって求められる。

[0030]

 $V m_{H'} = M w_{H'} m_{H'} m_{C_{H'}} da_{H'} da_{H'} da_{H'} c_{H'} c_{H'} c_{H'} \cdots (2)$

上記2式において、変換マトリックスMwo_H、Mp_Hは前述した通りであり他の要素は、次の通りである。

[0031]

【数2】

$$\begin{split} \epsilon_{\mathbf{S}_{\mathbf{H}}} &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -\gamma \mathbf{s}_{\mathbf{H}} & \beta \mathbf{s}_{\mathbf{H}} & 0 \\ \gamma \mathbf{s}_{\mathbf{H}} & \mathbf{1} & -\alpha \mathbf{s}_{\mathbf{H}} & 0 \\ -\beta \mathbf{s}_{\mathbf{H}} & \alpha \mathbf{s} & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \delta_{\mathbf{S}_{\mathbf{H}}} &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & \delta \mathbf{s} \mathbf{x}_{\mathbf{H}} \\ 0 & 1 & 0 & \delta \mathbf{s} \mathbf{y}_{\mathbf{H}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \delta_{\mathbf{a}_{\mathbf{H}}} &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & \delta \mathbf{a} \mathbf{x}_{\mathbf{H}} \\ 0 & 1 & 0 & \delta \mathbf{a} \mathbf{y}_{\mathbf{H}} \\ 0 & 0 & 1 & \delta \mathbf{a} \mathbf{z}_{\mathbf{H}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \delta_{\mathbf{a}_{\mathbf{C}_{\mathbf{H}}}} &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & \delta \mathbf{a} \mathbf{x}_{\mathbf{H}} \\ 0 & 1 & 0 & \delta \mathbf{a} \mathbf{y}_{\mathbf{H}} \\ 0 & 0 & 1 & \delta \mathbf{a} \mathbf{z}_{\mathbf{H}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ M_{\mathbf{a}_{\mathbf{H}}'} &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \gamma \mathbf{a}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{a})) - \beta \mathbf{a}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{a}) & \cos(\mathbf{a}) & -\beta \mathbf{a}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \cos(\mathbf{a})) + \gamma \mathbf{a}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{a}) & 0 \\ -\beta \mathbf{a}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{a})) - \gamma \mathbf{a}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{a}) & \sin(\mathbf{a}) & \cos(\mathbf{a}) & -\sin(\mathbf{a}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ M_{\mathbf{c}_{\mathbf{H}}'} &= \begin{bmatrix} \cos(\mathbf{c}) & -\sin(\mathbf{c}) & -\sin(\mathbf{c}) & \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) - \alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\sin(\mathbf{c}) & \cos(\mathbf{c}) & -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) - \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ M_{\mathbf{c}_{\mathbf{H}}'} &= \begin{bmatrix} \cos(\mathbf{c}) & -\sin(\mathbf{c}) & \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\mathbf{c}) & -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\mathbf{c}) & -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*(\mathbf{1} \cdot \mathbf{cos}(\mathbf{c})) + \beta \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^* \sin(\mathbf{c}) & 0 \\ -\alpha \mathbf{c}_{\mathbf{H}}^*($$

[0032]

[0033]

さらに、実際のA軸回転中心 Aa_H から実際のC軸回転中心 Ac_H への乖離距離のX, Y, Zの各成分 dac_H の変換マトリックスと、C軸のX, Y, Z軸周りの回転ずれ(ac_H , bc_H , gc_H)とC軸への回転指令 c を含む変換マトリックスM c_H をかけて図 c に示す実工具長ベクトルV 7を求める。

[0034]

そして図2に示すように、ワーク座標系原点から位置指令値P(x, y, z)のベクトルを加えるマトリックス Mp_H をかけ、さらに機械原点とワーク原点オフセットベクトルを加えるマトリックス Mwo_H をかけることによって、ずれが

ある機械において、そのずれを補正した指令位置における機械位置 Vm_H 'が求められる。

2. 本発明の第2の実施形態(テーブル回転形の機械)

本発明の第2の実施形態として、2軸の回転軸でワークを取り付けるテーブルが回転する機械の例を説明する。図7に示すように、直交するX, Y, Z軸の直線移動軸と、テーブル3の回転軸としてA軸(X軸周り)とC轴(Z轴周り)を備え、A軸がマスタ軸となり、A軸上でC軸が動作し、かつ、A軸の回転中心Ca_TとC軸の回転中心Cc_Tは直交するものとする。また、工具方向はZ軸方向とする。

[0035]

この第2の実施形態の場合は、工具長ベクトル Vt_{--T} (0,0,h,1) T 、ワーク原点オフセット量 WO_{-T} (WOx_{-T} , WOy_{-T} , WOz_{-T} ,1) T 、A軸の回転中心 Ca_{-T} と C軸の回転中心 Cc_{-T} の交点ベクトル Co_{-T} (Cox_{-T} , Coy_{-T} , Coz_{-T} ,1) T が初期条件として与えられているものとする。

(2-1) ずれのない場合の機械位置の求め方

テーブル座標系(ワーク座標系)上のX, Y, Z座標に対する位置指令値P(x, y, z)、及び回転軸A, Cに対する位置指令R(a, c)が与えられているとき、機械位置Vm $_T$ (X. Y. Z, 1) T は、次の3式によって求められる。

 $V_{m_T} = Mvt_T * Mad_T * Mcd_T * Mwo_T * P_T$ (3)

この3式における要素の各変換マトリックスは次の通りである。

[0036]

【数3】

$$P_{.T} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \qquad Mwo_{.T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & WOx_{.T} \\ 0 & 1 & 0 & WOy_{.T} \\ 0 & 0 & 1 & WOz_{.T} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{Mvt}_{.\tau} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

 $Mcd_{.T} = Mcp_{.T}*Mci_{.T}*Mcm_{.T}$

$$\begin{aligned} \mathbf{Mcm}_{.\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdot \mathbf{Cox}_{.\mathsf{T}} \\ 0 & 1 & 0 & \cdot \mathbf{Coy}_{.\mathsf{T}} \\ 0 & 0 & 1 & \cdot \mathbf{Coz}_{.\mathsf{T}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{Mci}_{.\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} \mathbf{cos}(\cdot \mathbf{c}) & \cdot \mathbf{sin}(\cdot \mathbf{c}) & 0 & 0 \\ \mathbf{sin}(\cdot \mathbf{c}) & \mathbf{cos}(\cdot \mathbf{c}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{Mcp}_{.\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{Cox}_{.\mathsf{T}} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{Coy}_{.\mathsf{T}} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{Coz}_{.\mathsf{T}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

 $Mad_{.T} = Map_{.T} * Mai_{.T} * Mam_{.T}$

$$\begin{aligned} \text{Mam}_{.T} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdot \text{Cox}_{.T} \\ 0 & 1 & 0 & \cdot \text{Coy}_{.T} \\ 0 & 0 & 1 & \cdot \text{Coz}_{.T} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \text{Mai}_{.T} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\cdot a) & \cdot \sin(\cdot a) & 0 \\ 0 & \sin(\cdot a) & \cos(\cdot a) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \text{Map}_{.T} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \text{Cox}_{.T} \\ 0 & 1 & 0 & \text{Coy}_{.T} \\ 0 & 0 & 1 & \text{Coz}_{.T} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

すなわち、図7に示すように、テーブル座標系(ワーク座標系)上で指令された位置 P(x,y,z) のベクトル P_T に機械座標原点からテーブル座標系(ワーク座標系)の原点までのワーク原点オフセットベクトルを加算するマトリックス Mwo_T をかけることによって、回転軸A,Cの回転がないときの指令位置が求まる。これに対して、C軸を指令位置 c だけ回転させる変換マトリックス Mcd_T をかけることによって、C軸を指令 c だけ回転させたときの指令位置が求まる。さらに、A軸を指令位置 a だけ回転させたときの指令位置が求まる。これに、工具

長ベクトルを加算するマトリックス Mvt_T をかけることによって、機械位置 Vm_T が求まる。

[0038]

この機械位置を求める3式とヘッド回転式における1式を比較し、1式における変換マトリックス Mc_{-H} , Ma_{-H} と3式における変換マトリックス Mci_{-T} , Mai_{-T} は、角度の符号が反転している。これは、指令角度に対してヘッドは指令された方向(回転軸ベクトルのベクトルの根元側からベクトル先端側を見たとき、時計方向がプラス回転)に回転するが、テーブルは逆方向に回転するためである。

(2-2) ずれ(回転中心軸、主軸旋回中心の位置の乖離、及び傾斜)の要素について

この第2の実施形態(テーブル回転形)においては、(i) C軸回転中心のずれ、(ii) A軸回転中心のずれがあるものとする。そこで、

Ac_T :実際のC軸回転中心

Cc_T :本来のC軸回転中心(基準位置)

Aa_T :実際のA軸回転中心

Ca_T:本来のA軸回転中心(基準位置)

とすると、

(i) C軸回転中心のずれ、

実際のC軸回転中心 Ac_T の本来のC軸回転中心(基準位置) Cc_T に対するずれを直線移動軸X, Y, Z方向のずれ dc_T (dcx_T , dcy_T , dcz_T)と、該各軸周りの回転ずれ(ac_T , bc_T , gc_T)で表す。

[0039]

 $dc_T(dcx_T, dcy_T, dcz_T)$:

実際のC軸回転中心 Ac_T から本来のC軸回転中心 Cc_T への乖離距離のX,Y,Z各成分である。本来のC軸回転中心 Cc_T と本来のA軸回転中心 Ca_T の交点から実際のC軸回転中心へのベクトルとして表す。

[0040]

 (ac_T, bc_T, gc_T) :

実際のC軸回転中心Ac_Tが本来のC軸回転中心Cc_Tから、X軸周りにac_T、

Y軸周りにbc_T、Z軸周りにgc_T回転して傾斜しているずれとして表す。

(ii) A軸回転中心のずれ

実際のA軸回転中心Aa_Tの本来のA軸回転中心(基準位置) Ca_Tに対するずれを、次のように表す。

[0041]

 $da_T (dax_T, day_T, daz_T)$:

本来のA軸回転中心 Ca_T から実際のA軸回転中心 Aa_T への乖離距離のX, Y , Z 各成分で表す。本来のC軸回転中心 Cc_T と本来のA軸回転中心 Ca_T の交点から実際のA軸回転中心へのベクトルで表す。

 (aa_T, ba_T, ga_T) :

実際のA軸回転中心Aa_Tが本来のA軸回転中心Ca_Tから、X軸周りにaa_T、 Y軸周りにba_T、Z軸周りにga_T回転して傾斜いるずれとして表す。

[0042]

なお、この第2の実施形態では、工具長ベクトル Vt_{-T} に対するずれはないものとする。

(2-3) ずれがある場合の機械位置の求め方

この第2実施形態におけるずれのある機械の機械位置は、上述したずれのない 場合の機械位置を求める3式に対応する計算式は次の4式となる

Vm_T'=Mvt_T*Mad_T'*Mcd_T'*Mwo_T*P_T ······· (4) 4式に示す要素の変換マトリックスは次の通りである。

[0043]

【数4】

$$\begin{aligned} &\text{Mcd}_{.\text{T}'} &= \text{Mcp}_{.\text{T}'} *\text{Mci}_{.\text{T}'} *\text{Mcm}_{.\text{T}'} \\ &\text{Mcm}_{.\text{T}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\text{Cox}_{.\text{T}} \cdot \delta cx_{.\text{T}} \\ 0 & 1 & 0 & -\text{Coy}_{.\text{T}} \cdot \delta cy_{.\text{T}} \\ 0 & 0 & 1 & -\text{Coz}_{.\text{T}} \cdot \delta cz_{.\text{T}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\text{Mcp}_{.\text{T}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \text{Cox}_{.\text{T}} + \delta cx_{.\text{T}} \\ 0 & 1 & 0 & \text{Coy}_{.\text{T}} + \delta cy_{.\text{T}} \\ 0 & 0 & 1 & \text{Coz}_{.\text{T}} + \delta cz_{.\text{T}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\text{Mci}_{.\text{T}'} = \begin{pmatrix} \cos(-c) & -\sin(-c) & \beta c_{.\text{T}} *(1-\cos(-c)) - \alpha c_{.\text{T}} *\sin(-c) & 0 \\ \sin(-c) & \cos(-c) & -\alpha c_{.\text{T}} *(1-\cos(-c)) - \beta c_{.\text{T}} *\sin(-c) & 0 \\ \beta c_{.\text{T}} *(1-\cos(-c)) + \alpha c_{.\text{T}} *\sin(-c) & -\alpha c_{.\text{T}} *(1-\cos(-c)) + \beta c_{.\text{T}} *\sin(-c) & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\mathbf{Mad_{.T}'} = \mathbf{Map_{.T}'} * \mathbf{Mai_{.T}'} * \mathbf{Mam_{.T}'}$$

$$\mathbf{Mam_{.T}'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\mathbf{Cox_{.T}} \cdot \delta \mathbf{ax_{.T}} \\ 0 & 1 & 0 & -\mathbf{Coy_{.T}} \cdot \delta \mathbf{ay_{.T}} \\ 0 & 0 & 1 & -\mathbf{Coz_{.T}} \cdot \delta \mathbf{az_{.T}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Map_{.T}'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{Cox_{.T}} + \delta \mathbf{ax_{.T}} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{Coy_{.T}} + \delta \mathbf{ay_{.T}} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{Coz_{.T}} + \delta \mathbf{az_{.T}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Mai.T}' = \begin{bmatrix} 1 & \gamma \mathbf{a.T}^*(1 \cdot \cos(-\mathbf{a})) + \beta \mathbf{a.T}^*\sin(-\mathbf{a}) & -\beta \mathbf{a.T}^*(1 \cdot \cos(-\mathbf{a})) + \gamma \mathbf{a.T}^*\sin(-\mathbf{a}) & 0 \\ \gamma \mathbf{a.T}^*(1 \cdot \cos(-\mathbf{a})) - \beta \mathbf{a.T}^*\sin(-\mathbf{a}) & \cos(-\mathbf{a}) & -\sin(-\mathbf{a}) & 0 \\ -\beta \mathbf{a.T}^*(1 \cdot \cos(-\mathbf{a})) - \gamma \mathbf{a.T}^*\sin(-\mathbf{a}) & \sin(-\mathbf{a}) & \cos(-\mathbf{a}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[0044]

なお、指令位置 P(x, y, z) のベクトル P_{-T} 、及びワーク原点オフセット 量 WO_{-T} (WOx_{-T} , WOy_{-T} , WOz_{-T} , 1) Tの変換マトリックス Mwo_{-T} 、工具長ベクトル Vt_{-T} (0, 0, h, 1) Tのマトリックス Mvt_{-T} は、前述した通りである。

[0045]

図8に示すように、テーブル座標系上における指令位置 P(x, y, z) のベクトル P_{-T} 、にワーク原点オフセット量 WO_{-T} のベクトルを加算して機械座標系上の指令位置を求める。そして、C軸のずれ $dc_{-T}(dcx_{-T}, dcy_{-T}, dcz_{-T})$ 、(ac_{-T} 、 bc_{-T} , gc_{-T})とC軸への指令 c による変換行列 Mcd_{-T} 'をかけてC軸のずれを補正し、C軸を指令 c だけ回転させた位置を求める。さらに、C ものずれc はC はC はC はC はC による変換行列C はC はC はC はC はC はC はC による変換行列C はC はC はC はC はC による変換行列C はC はC はC はC による変換行列C はC はC による変換行列C はC による変換行列C はC による変換行列C による変換行列C による変換行列C による変換行列C による変換行列C による変換行列

。そして、工具長ベクトル V_{t-T} (0,0,h,1) T、のマトリックス Mvt_{-T} をかけて機械位置 V_{m-T} 'を求めるものである。

3. 本発明の第3の実施形態(工具ヘッド及びテーブルが回転する機械)

本発明の第3の実施形態として、1軸の回転軸(C軸)でテーブル3を回転させ、他の1軸の回転軸(B軸)で工具ヘッド1を回転させる機械とし、C軸はZ軸周り、B軸はY軸周りの回転とする。また、回転軸位置がともに0(B, C=0)の場合の工具方向はZ方向とする。

[0046]

この第3の実施形態においては、次のデータが初期条件として与えられている

- ·工具長ベクトルVt_M(0,0,h,1) T
- ・ワーク原点オフセット量WO_{-M}(WOx_{-M}, WOy_{-M}, WOz_{-M}, 1) T
- ・C軸の回転中心Cc_M (Ccx_M, Ccy_M, Ccz_M, 1)T
- (3-1) ずれがない場合の機械位置の求め方

この第3の実施形態においては、X, Y, Zに対するテーブル座標系上の位置指令値P(x, y, z)、および回転軸B, C軸に対する位置指令値R(b, c)が与えられたとき、次の演算を行って工具長補正をした機械位置Vm $_M(x, y, z)$, 1)Te求める。

$[0\ 0\ 4\ 7]$

 $V_{p_{-M}} = M_{cd_{-M}} * M_{wo_{-M}} * P_{-M} \qquad \cdots \qquad (5)$

 $Vv_{-M} = Mb_{-M} * Vt_{-M}$ (6)

とすると、

 $V m_{-M} = V p_{-M} + V v_{-M} \qquad \cdots \qquad (7)$

上記5~7式における各要素は以下の通りである。

[0048]

【数5】

$$\mathbf{P}_{-M} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \\ \mathbf{z} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \qquad \mathbf{Mwo}_{-M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & WOx_{-M} \\ 0 & 1 & 0 & WOy_{-M} \\ 0 & 0 & 1 & WOz_{-M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

 $Mcd_{M} = Mcp_{M} * Mci_{M} * Mcm_{M}$

$$\mathbf{Mcm}_{-M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\mathbf{Ccx}_{-M} \\ 0 & 1 & 0 & -\mathbf{Ccy}_{-M} \\ 0 & 0 & 1 & -\mathbf{Ccz}_{-M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Mcp}_{-M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{Ccx}_{-M} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{Ccy}_{-M} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{Ccz}_{-M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Mcp._{M}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{Ccx._{M}} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{Ccy._{M}} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{Ccz._{M}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Mci}_{-\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} \cos(-c) & -\sin(-c) & 0 & 0 \\ \sin(-c) & \cos(-c) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Mb}_{.M} = \begin{bmatrix} \cos(b) & 0 & \sin(b) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(b) & 0 & \cos(b) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[0049]

すなわち、図9に示すように、テーブル座標系上の位置指令値P(x, y, z) を示すベクトルP_Mにワーク原点オフセット量WO_M(WOx_M, WOy_M, WOz_M, 1)^Tの ベクトルMwo_Mを加算し、さらに、C軸回転指令cの回転変換マトリックス Mcd_{-M} をかけて、C軸を指令 c だけ回転させた後の指令位置 Vp_{-M} を求める(5 式)。

また、工具長ベクトルVt_MにB軸を指令bだけ回転させる回転変換マトリッ クスMb_MをかけてB軸をbだけ回転させた工具長ベクトルVv_M を求める(6 式)。

[0050]

そして、上記7式に示すように、C軸を指令 c だけ回転させた後の指令位置 V p_MにB軸をbだけ回転させた工具長ベクトルVv_Mを加算することによって、機 械位置 V m_Mが求まる。

(3-2) ずれ(回転中心軸、主軸旋回中心の位置の乖離、及び傾斜)の要素

について

この第3の実施形態(工具ヘッド及びテーブル回転形)において発生するずれを、(i) C軸回転中心のずれ、(ii) B軸回転中心のずれとする。そこで、

Ac_M :実際のC軸回転中心

Cc_M:本来のC軸回転中心(基準位置)

Ab_M :実際のB軸回転中心

Cb_M:本来のB軸回転中心(基準位置)

とすると、

(i) C軸回転中心のずれ、

実際のC軸回転中心 Ac_M の本来のC軸回転中心(基準位置) Cc_M に対するずれを直線移動軸X, Y, Z方向のずれ dc_M (dcx_M , dcy_M , dcz_M)と、該各軸周りの回転ずれ(ac_M , bc_M , gc_M)で表す。

[0051]

 $dc_M(dcx_M, dcy_M, dcz_M)$:

実際のC軸回転中心 Ac_M から本来のC軸回転中心 Cc_M への乖離距離のX、Y、Z各成分である。

[0052]

 (ac_M, bc_M, gc_M) :

実際のC軸回転中心Ac_Mが本来のC軸回転中心Cc_Mから、X軸周りにac_M、Y軸周りにbc_M、Z軸周りにgc_M回転して傾斜しているずれを表す。

(ii) B軸回転中心のずれ

実際のB軸回転中心Ab_Mの本来のB軸回転中心(基準位置) Cb_Mに対するずれを、次のように表す。

 $db_{-M}(dbx_{-M}, dby_{-M}, dbz_{-M})$:

本来のB軸回転中心 Cb_M から実際のB軸回転中心 Ab_M への乖離距離のX、Y、Z各成分で表す。

[0053]

 (ab_M, bb_M, gb_M) :

実際のB軸回転中心Ab_Mが本来のB軸回転中心Cb_Mから、X軸周りにab_M、

Y軸周りにbb_M、Z軸周りにg b_M回転して傾斜していることを表す。

また、工具長ベクトルVt_Mに対するずれはないものとする。

(3-3) ずれがある場合の機械位置の求め方

この第3実施形態におけるずれのある機械の機械位置は、上述したずれのない 場合の機械位置を求める5~7式に対応する計算式は次の8~10式となる。

$$V_{P-M}' = Mcd_{-M}' * Mwo_{-M} * P_{-M}$$
 (8)

$$V_{V-M}' = Mb_{-M}' * db_{-M} * V_{t-M} \qquad \cdots \qquad (9)$$

$$Vv_{-M}' = Mb_{-M}' * db_{-M} * Vt_{-M}$$
 (9)
 $Vm_{-M}' = Vp_{-M}' + Vv_{-M}'$ (10)

上記8~10式における各要素は以下の通りである。

[0055]

【数6】

$$Mcd_{M'} = Mcp_{M'} * Mci_{M'} * Mcm_{M'}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Mcm}_{\textbf{-M}'} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\mathbf{Ccx}_{.\textbf{M}} - \delta\mathbf{cx}_{.\textbf{M}} \\ 0 & 1 & 0 & -\mathbf{Ccy}_{.\textbf{M}} - \delta\mathbf{cy}_{.\textbf{M}} \\ 0 & 0 & 1 & -\mathbf{Ccz}_{.\textbf{M}} - \delta\mathbf{cz}_{.\textbf{M}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{Mcp}_{\textbf{-M}'} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{Ccx}_{.\textbf{M}} + \delta\mathbf{cx}_{.\textbf{M}} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{Ccy}_{.\textbf{M}} + \delta\mathbf{cy}_{.\textbf{M}} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{Ccz}_{.\textbf{M}} + \delta\mathbf{cz}_{.\textbf{M}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\mathbf{Mcp._M'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{Ccx._M} + \delta \mathbf{cx._M} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{Ccy._M} + \delta \mathbf{cy._M} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{Ccz._M} + \delta \mathbf{cz._M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Mci.M}' = \begin{bmatrix} \cos(-c) & -\sin(-c) & \beta c_{.M} * (1-\cos(-c)) - \alpha c_{.M} * \sin(-c) & 0 \\ \sin(-c) & \cos(-c) & -\alpha c_{.M} * (1-\cos(-c)) - \beta c_{.M} * \sin(-c) & 0 \\ \beta c_{.M} * (1-\cos(-c)) + \alpha c_{.M} * \sin(-c) & -\alpha c_{.M} * (1-\cos(-c)) + \beta c_{.M} * \sin(-c) & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\delta b_{-M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \delta b x_{-M} \\ 0 & 1 & 0 & \delta b y_{-M} \\ 0 & 0 & 1 & \delta b z_{-M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Mb}_{.M}' = \begin{pmatrix} \cos(b) & -\gamma b_{.M} \star (1 - \cos(b)) - \alpha b_{.M} \star \sin(b) & \sin(b) & 0 \\ -\gamma b_{.M} \star (1 - \cos(b)) + \alpha b_{.M} \star \sin(b) & 1 & \alpha b_{.M} \star (1 - \cos(b)) + \gamma b_{.M} \star \sin(b) & 0 \\ -\sin(b) & \alpha b_{.M} \star (1 - \cos(b)) - \gamma b_{.M} \star \sin(b) & \cos(b) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[0.056]

すなわち、図10に示すように、テーブル座標系上の位置指令値P(x, y,

z)を示すベクトル P_{-M} にワーク原点オフセット量 WO_{-M} (WOx_{-M} , WOy_{-M} , WOy_{-M} , WOz_{-M} , 1) Tのベクトルを加算するマトリックス Mwo_{-M} をかけて機械座標系上の指令位置を求める。そして、C軸のずれ dc_{-M} (dcx_{-M} , dcy_{-M} , dcz_{-M})、(ac_{-M} , bc_{-M} , gc_{-M})とC軸への指令cによる変換マトリックス Mcd_{-M} 'をかけてC軸のずれを補正し、C軸を指令cだけ回転させた位置 Vp_{-M} 'を求める(8式)。

[0057]

また、工具長ベクトル Vt_{-M} にB軸のX, Y, Z成分のずれのベクトルを加算するマトリックス db_{-M} をかけ、さらに、B軸の回転ずれを補正し、B軸を指令 bだけ回転させる変換マトリックス Mb_{-M} 'をかけてB軸の回転ずれを補正し、B軸を指令bだけ回転させた工具長ベクトル Vv_{-M} 'を求める(9式)。

[0058]

そして、上記10式に示すように、C軸を指令cだけ回転させた後の指令位置 V_{P-M} , にB軸をbだけ回転させた工具長ベクトル V_{V-M} , を加算することによって、機械位置 V_{M-M} , が求まる。

(4) その他の機械の場合、

主軸旋回中心が基準位置からずれている場合については、工具ヘッド回転形の 機械の場合にのみ説明したが、同様にテーブル回転形機械、および、工具ヘッド およびテーブルが回転する機械に対しても適用することができるものである。

[0059]

さらに、工具ヘッド回転形の機械の場合において主軸旋回中心が基準位置からずれている場合について述べたが、機構上主軸旋回中心が主軸の乗った回転軸の回転中心になく、図11に示すように、主軸旋回中心 Cs_H がA軸回転中心 Ca_H と交差しない場合や、図12に示すように、テーブルが回転する機械において、C軸回転中心 Cc_T とA軸回転中心 Ca_T が交差しない場合も、本発明は適用できるものである。

[0060]

さらに、工具ヘッド回転形の機械の場合、および、テーブル回転形機械の場合において、回転軸間は直交しているとしたが、直交していない場合にも適用できる。

又、回転軸の構成について、上述した各実施形態では、工具ヘッド回転形の機械の場合はC, A軸、テーブル回転形機械の場合はA, C軸、および、工具ヘッドおよびテーブルが回転する機械の場合はC, B軸、としたが、他の軸構成の機械の場合にも適用できるものであり、又、当然、1つの回転軸しか備えないものにも適用できるものである。

さらに、回転軸位置=0の時、工具方向はZ軸方向としたが、他の軸方向の場合にも当然適用できるものである。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

図13は上述したずれを補正して機械位置を求める各実施形態の方法を実施する数値制御装置のブロック図である。

CPU11は数値制御装置100を全体的に制御するプロセッサである。CPU11は、ROM12に格納されたシステムプログラムを、バス20を介して読み出し、該システムプログラムに従って数値制御装置全体を制御する。RAM13には一時的な計算データや表示データ及び表示器/MDIユニット70を介してオペレータが入力した各種データが格納される。CMOSメモリ14は図示しないバッテリでバックアップされ、数値制御装置100の電源がオフされても記憶状態が保持される不揮発性メモリとして構成される。CMOSメモリ14中には、インターフェイス15を介して読み込まれた加工プログラムや表示器/MDIユニット70を介して入力された加工プログラム等が記憶される。また、ROM12には、本発明のずれ補正を実施するための上述した1~10式の演算処理を行うソフトウェアも格納されている。

[0 0 6 2]

インターフェイス15は、数値制御装置100とアダプタ等の外部機器72との接続を可能とするものである。外部機器71側からは加工プログラム等が読み込まれる。また、数値制御装置100内で編集した加工プログラムは、外部機器72を介して外部記憶手段に記憶させることができる。PMC(プログラマブル・マシン・コントローラ)16は、内蔵されたシーケンスプログラムで工作機械の補助装置(例えば、工具交換用のロボットハンドといったアクチュエータ)に1/0ユニット17を介して信号を出力し制御する。なお、PMCは機械側に設

けられる場合がある。工作機械の本体に配備された操作盤の各種スイッチ等の信号を受け、必要な信号処理をした後、CPU11に渡す。

[0063]

表示器/MDIユニット70はディスプレイやキーボード等を備えた手動データ入力装置であり、インターフェイス18はCRT/MDIユニット70のキーボードからの指令、データを受けてCPU11に渡す。

[0064]

各軸の軸制御回路 30~33はCPU11からの各軸の移動指令量を受けて、各軸の指令をサーボアンプ40~43に出力する。サーボアンプ40~43はこの指令を受けて、各軸(直線移動軸のX,Y,Z軸及び回転軸)のサーボモータ 50~53を駆動する。各軸のサーボモータ 50~53は位置・速度検出器を内蔵し、この位置・速度検出器からの位置・速度フィードバック信号を軸制御回路 30~33にフィードバックし、位置・速度のフィードバック制御を行う。なお、図13では、位置・速度のフィードバックについては省略している。

$[0\ 0\ 6\ 5]$

また、スピンドル制御回路60は主軸旋回指令を受け、スピンドルアンプ61にスピンドル速度信号を出力する。スピンドルアンプ61はスピンドル速度信号を受けて、主軸モータ62を指令された回転速度で回転させる。ポジションコーダ63は、主軸モータ62の回転に同期して帰還パルスをスピンドル制御回路60にフィードバックし、速度制御を行う。

[0066]

上述した数値制御装置の構成は従来の数値制御装置の構成と差異はない。但し、前述したように、機械のずれを補正して指令位置を出力するソフトウエアが記憶手段内に格納され、回転軸中心の本来の位置からの乖離と傾斜のずれ、主軸旋回中心の本来の位置からの乖離と傾斜で表されるずれを補正して、移動指令を機械に出力する従来の数値制御装置にない機能が加わっているものである。

[0067]

まず、機械に数値制御装置100を取り付ける際に、その機械のタイプに応じて、前述したずれを数値制御装置に設定登録する。すなわち、機械が工具ヘッド

回転形の機械で回転軸をA, C軸を備えている第1の実施形態として説明した場合においては、C軸のずれ、 dac_{-H} ($dacx_{-H}$, $dacy_{-H}$, $dacz_{-H}$)、 $(ac_{-H}$, bc_{-H} , gc_{-H})、 $A軸のずれ<math>da_{-H}$ (dax_{-H} , day_{-H} , daz_{-H})、 $(aa_{-H}$, ba_{-H} , ga_{-H})、 $ext{2}$ を記して説明した場合においては、C軸のずれ da_{-H} (dax_{-H} , day_{-H} , daz_{-H})、 $ext{2}$ (aa_{-H} , ba_{-H} , ba_{-H} , ba_{-H} , ba_{-H}) を設定する。

[0068]

又、テーブルが回転する第2の実施形態として説明した機械の場合には、C軸のずれ $dc_T(dcx_T, dcy_T, dcz_T)$ 、(ac_T, bc_T, gc_T)、A軸のずれ da_T (d ax_T , day_T , daz_T)、(aa_T , ba_T , ga_T)を設定する。又、第3の実施形態のとして説明した機械の場合には、C軸のずれ $dc_M(dcx_M, dcy_M, dcz_M)$ 、(ac_M , bc_M , bc_M , bc_M , bc_M , bb_M を設定する。

[0069]

これらずれ量を設定する方法としては、数値制御装置100内のCMOSメモリ14等に設けられたパラメータに設定する。又は、機械に予めこれらの誤差量を記憶しておき、機械を数値制御装置100に接続したとき、機械側に設けられたPLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)からこのずれ量を送信し、この送り込まれてきたずれ量を設定するようにする。さらには、外部コンピュータからインターフェイス15等を介して、ずれ量を通信で受信しこれを設定するようにする。

[0070]

そして、数値制御装置100には、接続した機械のタイプ、すなわち、工具へッド回転形の機械か、テーブル回転形の機械か、工具ヘッド及びテーブルが回転する機械か等の機械のタイプを設定しておく。なお、工具長、ワーク原点(ワーク原点オフセット)、さらには、テーブル回転形の機械の場合には、A軸の回転中心とC軸の回転中心の交点が設定、工具ヘッド及びテーブルが回転する機械の場合には、C軸回転中心位置が設定されているものとする。

$[0\ 0\ 7\ 1]$

図14は、数値制御装置100が実行する工具長補正の処理のフローチャートである。

まず、CPU11は、ずれ量が設定されているか否か判別し(ステップ1)、 ずれ量が設定されていなければ、設定されている機械の構成(タイプ)を判別し (ステップ2)、工具ヘッド回転形の機械であれば前述した1式の演算処理を選 択し(ステップ3)、以後プログラムで指令される位置指令に対して1式の演算 を行って工具長補正処理がなされる。

[0072]

又、テーブル回転形の機械であれば3式の演算処理を選択し(ステップ4)、 工具ヘッド及びテーブルが回転する機械であれば5~7式の演算処理を選択し(ステップ5)、以後プログラムで指令される位置指令に対して選択された演算処 理を行って工具長補正処理がなされる。

[0073]

又、ずれ量が設定されている場合には、機械の構成(タイプ)を判別し(ステップ6)、工具ヘッド回転形の機械であれば前述した2式の演算処理を選択し(ステップ7)、テーブル回転形の機械であれば4式の演算処理を選択し(ステップ8)、工具ヘッド及びテーブルが回転する機械であれば8~10式の演算処理を選択し(ステップ9)、以後プログラムで指令される位置指令に対して選択された演算処理を行って工具長補正処理がなされる。

なお、この工具長補正の計算はブロック毎に行うことも可能であるが、補間周期で行うことや、数値制御装置内における他のタイミングで行うことも可能である。

[0074]

【発明の効果】

本発明は、回転軸や主軸旋回軸にずれがあっても、そのずれを補正して機械位置が指令されることになるから、加工精度の高い制御を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

A軸、C軸の回転軸を有する機械において、ずれのない場合での機械位置の算出を説明する説明図である。

【図2】

同機械においてずれを有するときの機械位置算出の説明図である。

【図3】

同機械においてずれ部分の拡大説明図である。

【図4】

同機械において、主軸旋回中心のずれによる工具長ベクトルの変化の説明図である。

【図5】

同機械において、A軸回転中心のずれとA軸への指令による工具長ベクトルの変化の説明図である。

【図6】

同機械において、C軸回転中心のずれとC軸への指令による工具長ベクトルの変化の説明図である。

【図7】

テーブルに回転軸A, C軸を有する機械において、ずれがない場合の機械位置の求め方の説明図である。

【図8】

テーブルに回転軸A, C軸を有する機械において、ずれがある場合の機械位置の求め方の説明図である。

図9】

工具ヘッドとテーブルに回転軸を有する機械において、ずれがない場合の機械 位置の求め方の説明図である。

【図10】

工具ヘッドとテーブルに回転軸を有する機械おいて、ずれがある場合の機械位置の求め方の説明図である。

【図11】

本発明が適用可能な主軸旋回中心がA軸回転中心と交差しない機械の説明図である。

【図12】

本発明が適用可能なテーブルが回転する機械において、C軸回転中心とA軸回

転中心が交差しない機械の説明図である。

【図13】

各機械のずれを補正して工具長補正を行う数値制御装置の一実施形態の要部ブロック図である。

【図14】

同数値制御装置の一実施形態が実行する工具長補正の処理フローチャートである。


【符号の説明】

- 1 工具ヘッド
- 2 工具
- 3 テーブル


【書類名】

図面


【図1】

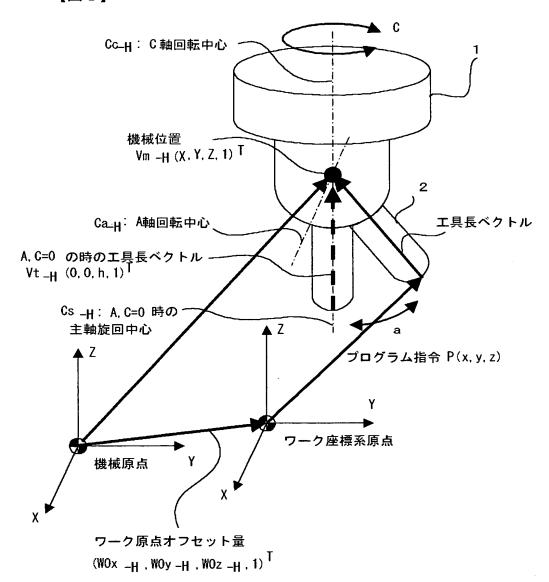


【図2】

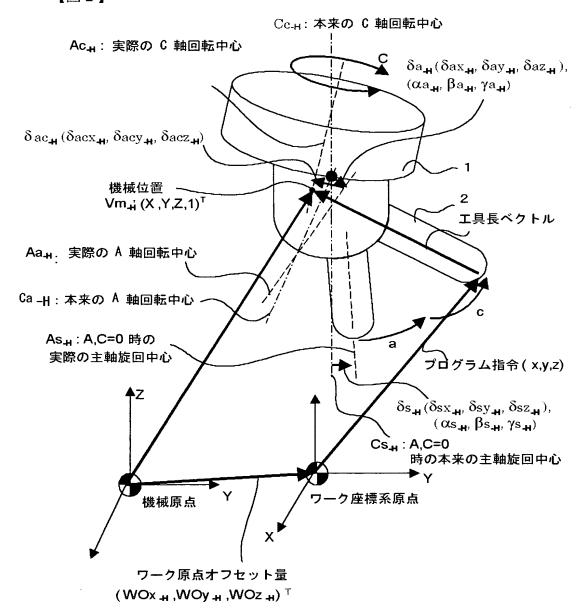


【図3】

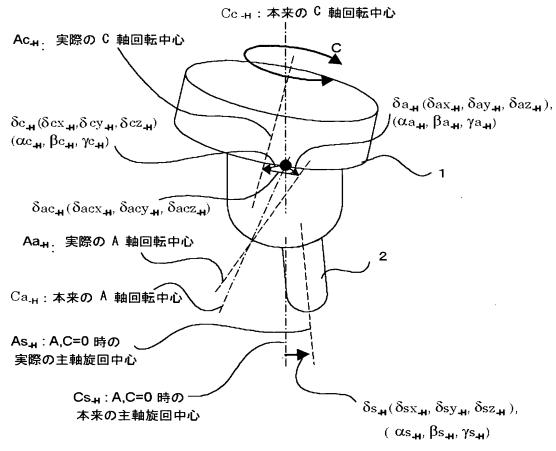


【図4】

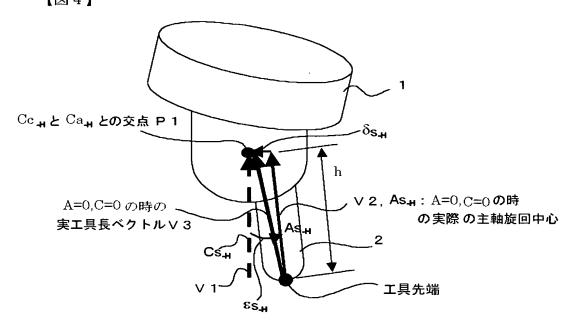


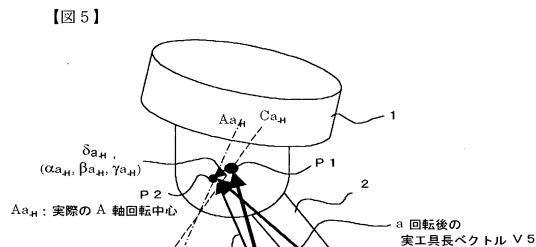



【図6】

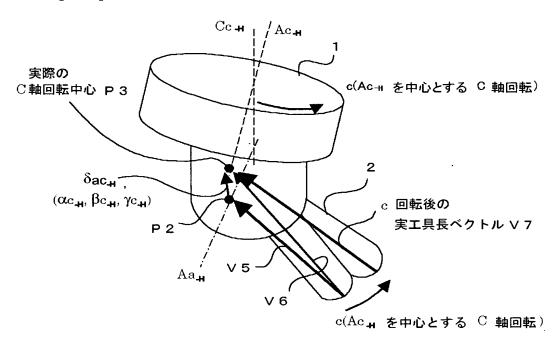


a(Aa_H を中心とする A 軸回転)

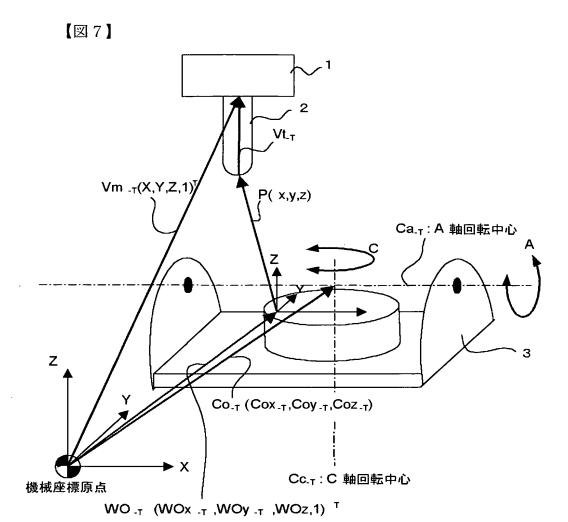

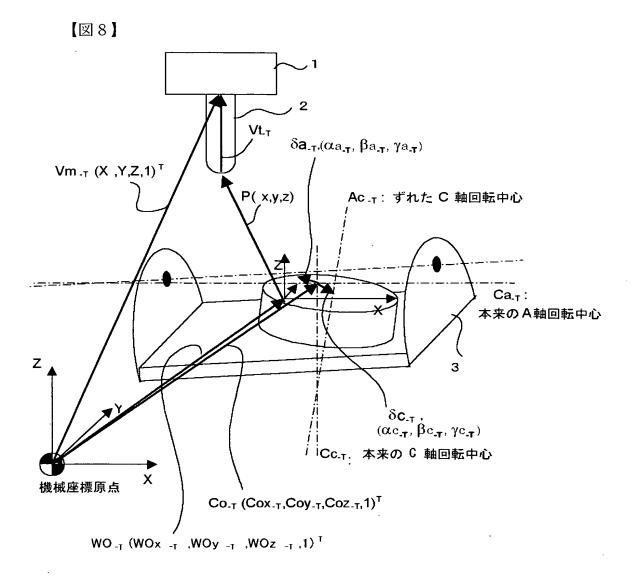

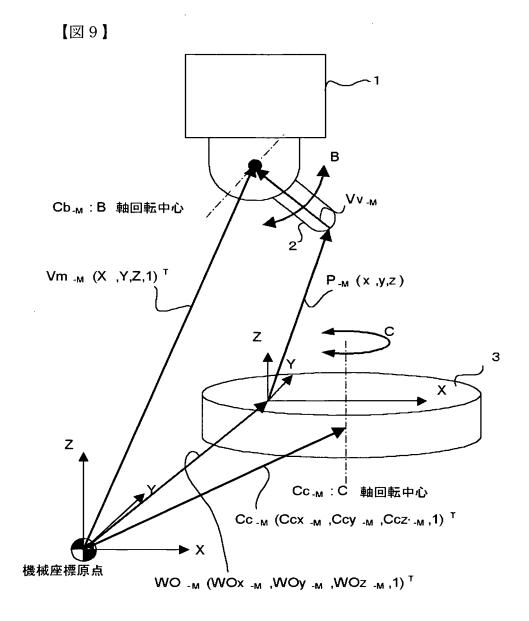


【図10】

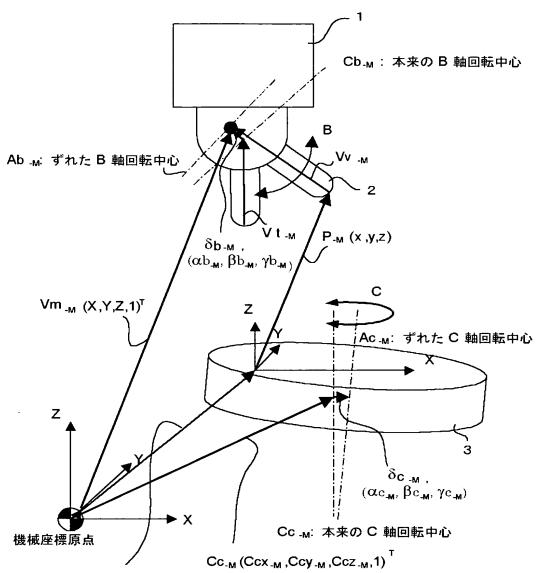


WO $_{-M}$ (WOx $_{-M}$,WOy $_{-M}$,WOz $_{-M}$,1) $^{\mathsf{T}}$


【図11】

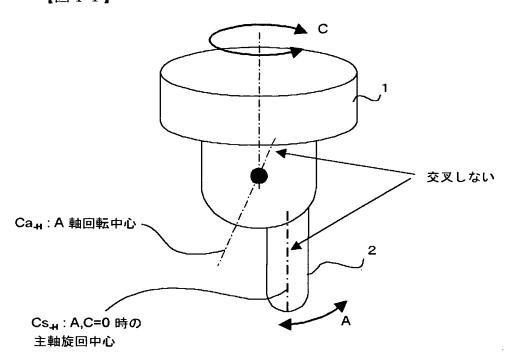


【図12】

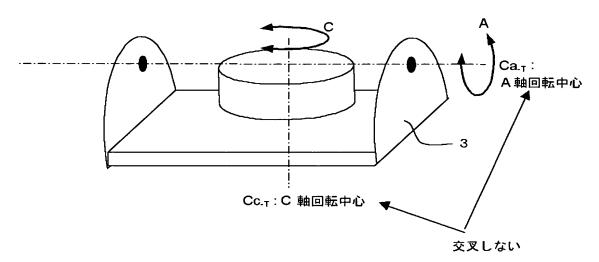

【図13】

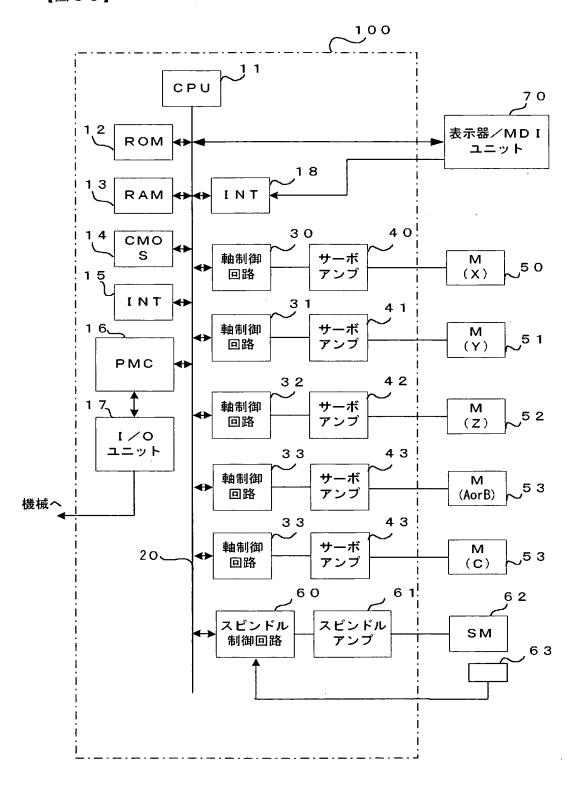

【図14】

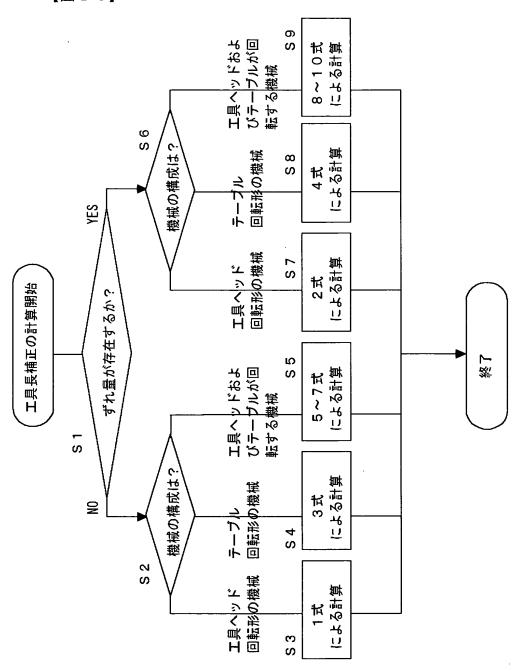

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 回転軸中心や主軸旋回中心が本来の位置からずれていても、そのずれ を補正して精度の高い加工ができる数値制御装置及び制御方法を得る。

【解決手段】 工具へッド1がC軸(Z軸周り)、A軸(X軸周り)によって回転する機械である。工具長ベクトルに主軸の傾斜誤差 (as_H, bs_H, gs_H) 及びずれ成分 ds_H を補正するマトリックスをかけ、主軸のずれによる工具長ベクトルを求める。さらに、A軸のずれ da_H , (aa_H, ba_H, ga_H) とA軸への回転指令 a を含む変換マトリックスをかけてA軸のずれを補正し、指令 a だけ回転したときの工具長ベクトルを求める。さらに、C軸のずれ dac_H , (ac_H, bc_H, gc_H) とC軸への回転指令 c を含む変換マトリックスをかけてC軸のずれを補正し、指令 c だけ回転したときの工具長ベクトルを求める。これに位置指令値(x,y,z)のベクトル、ワーク原点オフセットベクトルdet (x,y,z)のベクトル、ワーク原点オフセットベクトルdet (x,y,z)のベクトル、ワーク原点オフセットベクトルdet (x,y,z)のベクトル

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-041249

受付番号 50300264476

書類名 特許願

担当官 第三担当上席 0092

作成日 平成15年 2月20日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 2月19日

特願2003-041249

出願人履歴情報

識別番号

[390008235]

1. 変更年月日

1990年10月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

氏 名 ファナック株式会社